


改善箇所説明図

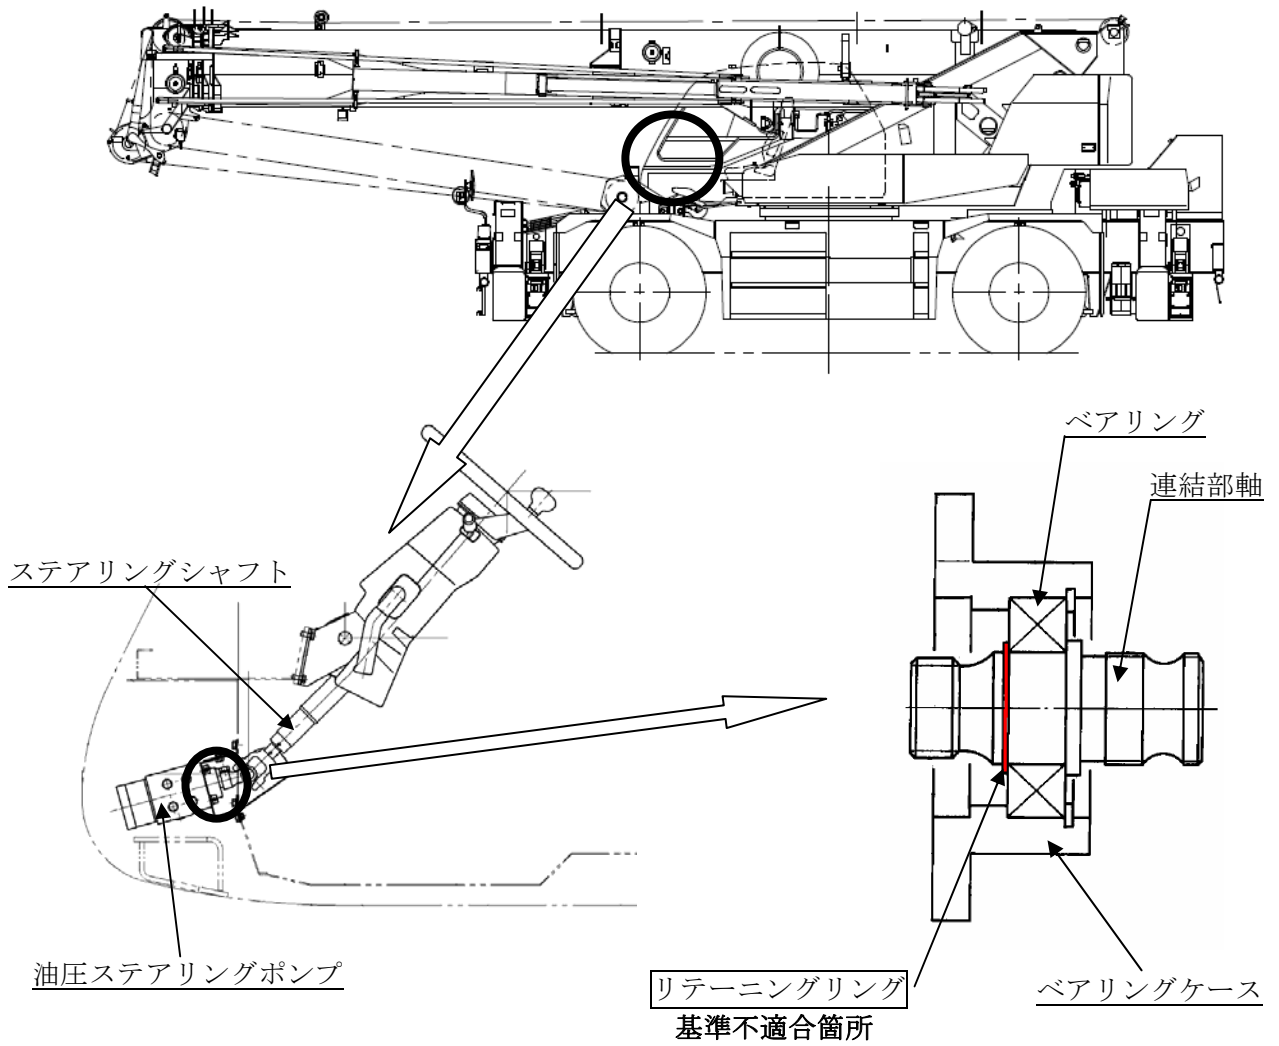


基準不適合箇所

かじ取り装置のステアリングシャフトと油圧ステアリングポンプの連結部において、連結部軸とベアリングを固定するリテーニングリングが取り付けられていないものがある。そのため、ハンドル位置の調整の際に、当該連結部軸が外れ、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、リテーニングリングの取り付けの有無を確認し、当該リテーニングリングの取り付けがないものについては、リテーニングリングを取り付ける。

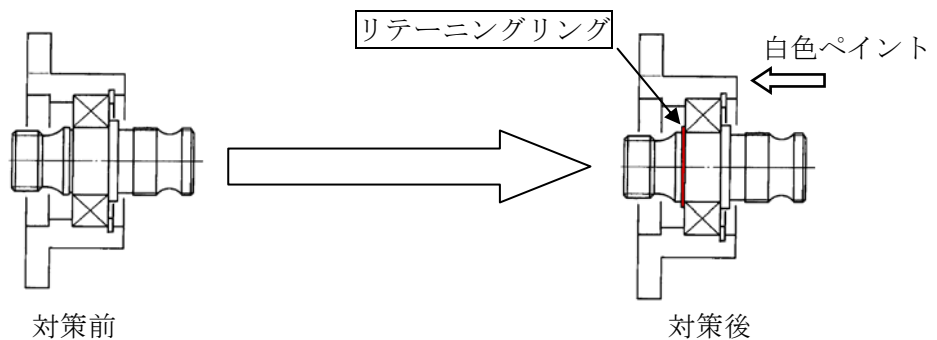

注 : は、取り付け部品を示す。

識別 : ベアリングケース端部に、白色ペイントを塗布する。