




## 改善箇所説明図




※図は ATF220G-5 を示す

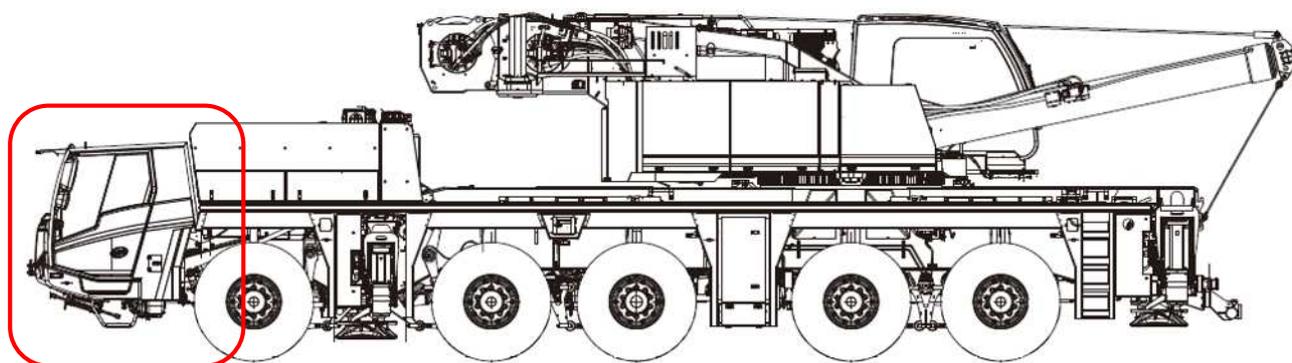


運転室反対側  
(助手席側)

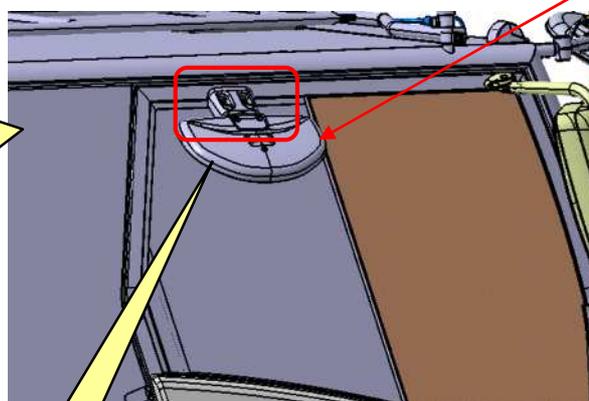

基準不適合発生箇所

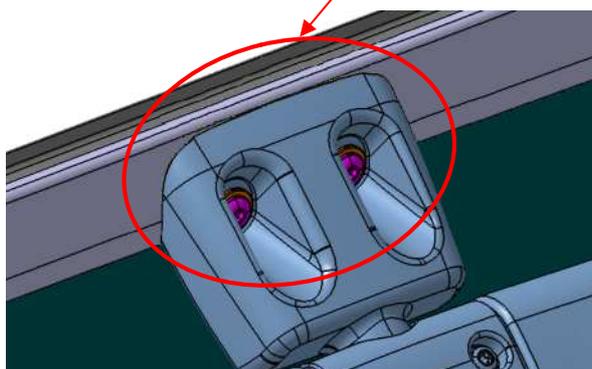

改善対策後

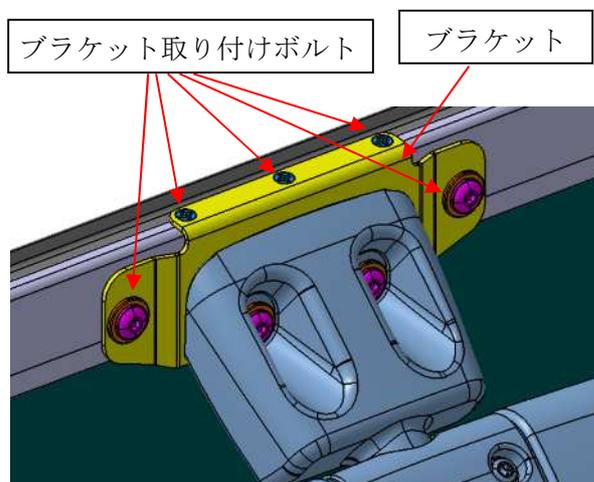

内は、追加部品を示す。

〔 クレーン用台車の直前直右鏡において、直前直右鏡取り付け部の強度が不足しているため、直前直右鏡取り付け部に亀裂が発生することがある。そのため、走行振動の繰り返しにより、直前直右鏡取り付け部の亀裂が進行し、最悪の場合、直前直右鏡が脱落するおそれがある。 〕

### 改善内容

全車両、直前直右鏡取り付け部に対策ブラケットを追加する。